

Herning den 2501-2013

Service meddelelse til alle brugere af MGM Comfort/Comfort Lux Pillefyr

Vi har i løbet af de seneste uger konstateret at der i øjeblikket er træ piller på markedet som ved afbrænding under særlige drift forhold kan danne en porøs askekage i bunden af brænder røret.

Dette reducerer luft tilførselen hvilket giver en dårligere forbrænding, og har i enkelte tilfælde ført til drift forstyrrelser primært pga. af tændings fejl. For at imødegå drift forstyrrelser på deres fyr i den kolde tid vil vi bede dem om at tjekke deres brænder rør for porøs slagge, dette gøres ved at slukke fyret og herefter tage den medleverede stål børste og kører den rundt en gang langs bunden/indersiden af brænderen, kan det høres at børsten når metallet i bunden er alt ok.

Før genstart af fyret bedes de ændre indstillingerne for brænder rens i kedel setup. Til:

**Rense periode 4 h, rens tid 120 sec**

Naviger med enter/pil ned indtil service er markeret.

Tryk enter + pil ned samtidig for at gå ind i service menu

Tryk enter når kedel setup lyser.

Naviger med pile taster til Renseperiode (ændres til 4h)

Naviger med pile taster til Rense tid (ændres til 120 sec)

Naviger med pile taster til retur tryk enter, gentages til hovedskærm vises.

Vi planlægger at besøge alle MGM kedler i løbet af foråret og til den tid oploade den nyeste software som frigives primo marts. Er der spørgsmål til ovenstående kan jeg kontaktes på [mgmboilers@gmail.com](mailto:mgmboilers@gmail.com) eller på telefon 2868 7360

Med venlig hilsen

Karsten Jørgensen